

Jméno


E-mail

Telefon

I. Popis vozidla

Tovární značka	Toyota	Model	Corolla	
Rok výroby	2021	VIN	NMTBZ3BE50R043964	
Obsah Motoru	1,8	Stav tachometru (km)	79.289 km	
Palivo	Benzín	Nafta	Hybridní	Elektro
Typ převodovky:	Manuální	Automatická	Dvouspojková	Variátor
Servisní knížka	Ne	Ano	Datum posledního zápisu / km: 4.10.2024 / 75.428 km	
Počet klíčů k vozidlu:	2	Počet předchozích majitelů:	3	
STK	Ne	Ano	Platnost (MM/RRRR): 04/2025	

Vizuální stav vozu a tloušťka laku

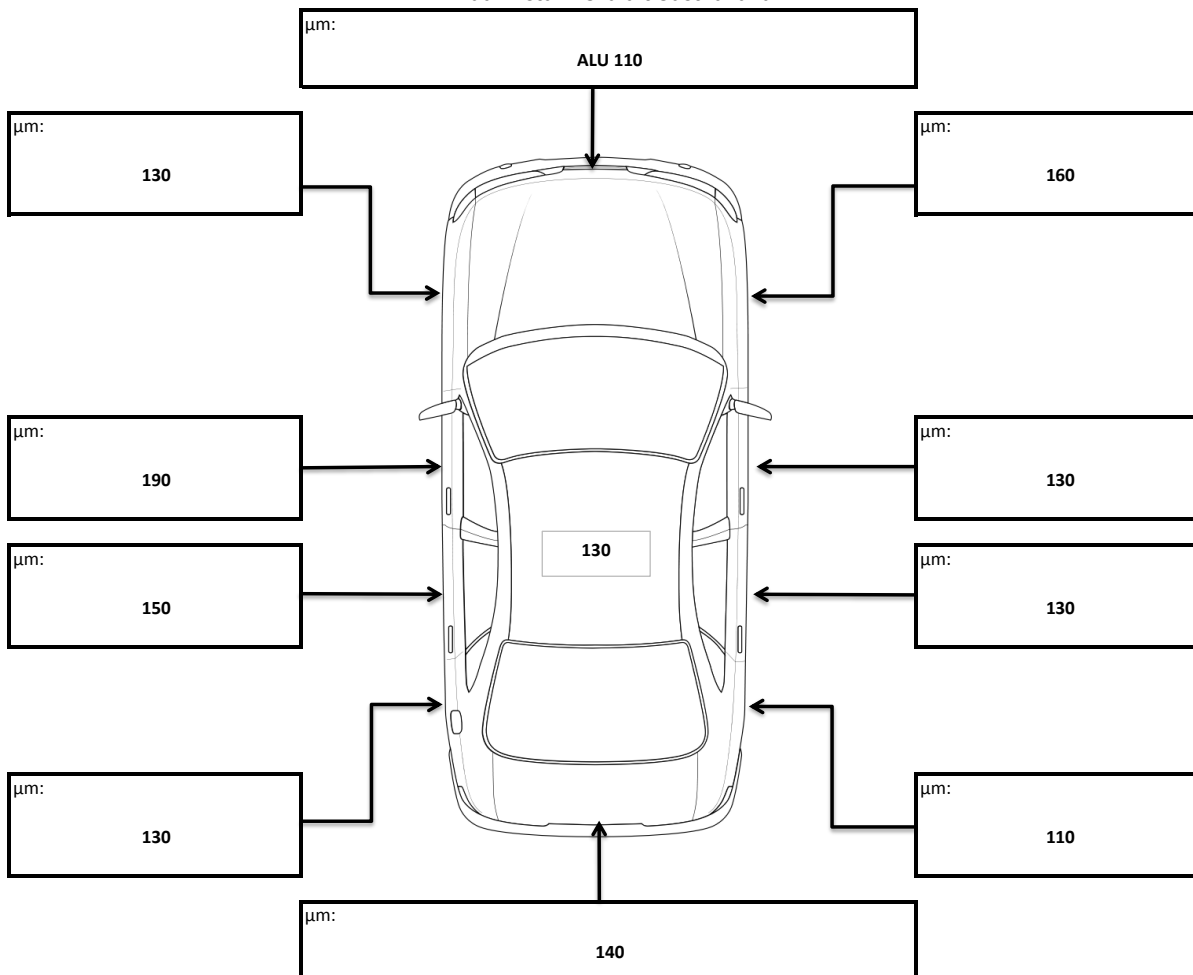

Stav čelního skla: **OK**

Poznámka: Měněn levý přední blatník a přední nárazník
Přední nárazník dokonale nelicuje
Mírné kosmetické vady úměrné nájezdu

II. Technický stav vozu

- 1 - Testovaná část nevykazuje žádné závady
 2 - Testovaná část vykazuje mírné opotřebení bez vlivu na funkci
 3 - Testovaná část vykazuje výrazné opotřebení, avšak bez vlivu na funkci
 4 - Testovaná část vykazuje silné opotřebení mající vliv na svou funkci

II.a Motor:

Diagnostika motoru výpis: OK

Úniky motorového oleje: OK

Stav víčka motoru:	OK		Emulze	Karbon
Start motoru:	1	2	3	4
Zvukový projev motoru:	1	2	3	4
Kouřivost motoru:	1	2	3	4
Filtr pevných částic (DPF, FAP)	Ne	Ano	Stav:	
Plynulost akcelerace:	1	2	3	4
Turbodmychadlo:	Ne	Ano	Stav:	

Poznámka k motoru: Úspěšný test hybridního systému (baterií) v Toyotě: 19.6.2024 / 58.417 km

II.b Převodovka

Plynulost řazení (automat):	1	2	3	4
Stav synchronů (manuál):	1	2	3	4

II.c Spojka

Opotřebení spojky:	1	2	3	4
Dvuhmotový setrvačnick:	Ne	Ano	Stav:	

II.d Podvozek

Stav tlumičů:	1	2	3	4
Uložení náprav:	1	2	3	4
Vůle v řízení:	1	2	3	4
Stav homokinetických kloubů	1	2	3	4
Stav výfuku	1	2	3	4

II.e Brzdy

Stav předních brzdových destiček:	OK	Sjeté	Popis: cca 30%	
Stav zadních brzdových destiček:	OK	Sjeté	Popis: cca 30%	
Stav předních brzdových kotoučů:	OK	Zvlněné	Popis: Dobrý stav	
Stav zadních brzdových kotoučů:	OK	Zvlněné	Popis: Středně opotřeбенé	

II.f Pneumatiky (kola)

Typ kol:	Plechová		Hliníková	
Stav kol:	OK			
Typ pneumatik:	Zimní	Letní	Celoroční	
Stav pneumatik:	Sjeté rovnoměrně	Sjeté nerovnoměrně	Popis: OK	
Hloubka dezénu (mm):	LP: 5,8	PP: 5,7	LZ: 5,7	PZ: 5,4
Datum výroby pneumatik:	08/2022	08/2022	11/2021	11/2021

Poznámka:

III Elektroinstalace a povinná výbava

III.a Osvětlení

Přední světlometry:	OK
Zadní světlometry	OK
Směrové ukazatele:	OK

III.b Výbava

Elektrická okna:	Ne	Ano	Popis:	OK
Elektrická zrcátka:	Ne	Ano	Popis: El. sklopné	OK
Centrální zamykání:	Ne	Ano	Popis:	OK
Klimatizace:	Ne	Ano	Popis:	OK
Palubní počítač:	Ne	Ano	Popis:	OK
Multifunkční volant:	Ne	Ano	Popis:	OK
Střešní okno:	Ne	Ano	Popis:	
Vyhřívané sedačky:	Ne	Ano	Popis:	OK
Tempomat:	Ne	Ano	Popis: Adaptivní	OK
Navigace:	Ne	Ano	Popis:	
Parkovací kamera:	Ne	Ano	Popis:	OK
Roleta v zavazadlovém kufru:	Ne	Ano	Popis:	
Xenonové světlometry:	Ne	Ano	Popis: LED	
Zabezpečení vozidla:	Ne	Ano	Popis:	
Tažné zařízení:	Ne	Ano	Popis: Nasazovací	
Další výbava:	Čtení dopravních značek - OK Line assist - OK			

Poznámka:

III.c Interiér

Čalounění interiéru:	Textilní	Alcantara	Polokůže	Kůže
Stav čalounění:	1	2	3	4
Stav přepínačů:	1	2	3	4
Stav palubní desky:	1	2	3	4
Stav sedačky řidiče:	1	2	3	4
Opotřebením volantu:	1	2	3	4
Opotřebením řadicí páky:	1	2	3	4

Poznámka:

III.d Povinná výbava

Rezerva (sada na o.p.)	Ne	ano	Runflat
Hever:	Ne		Ano
Klíč na kola:	Ne		Ano
Lékarnička:	Ne		Ano
Náhradní pojistky:	Ne		Ano
Náhradní žárovky:	Ne		Ano
Výstražný trojúhelník:	Ne		Ano
Reflexní vesta:	Ne		Ano
Tažné oko:	Ne		Ano

Zpracoval:

Ing. Jan Baroch

Dne:

4.12.2024